

Messergebnisse mit SATLINK WS 6940 ermittelt

1 Dose im Whz	PWR	Ber	CN	S	Q			
1 . Variante	56 dBµV	1.0E-9	15,7 dB	66%	73%		- Mit DurLine F-Verteiler (Diodenentkoppelt) zwischen Jultec JRS0502-4+4T und JAD314TRS	Bildstörung vorhanden
2 . Variante	60 dBµV	1.0E-9	15,9 dB	69%	73%		- Ohne F-Verteiler in der gesamten Kabelverteilung	Keine Störung, jedoch ein Kabelstrang ohne Versorgung
3 . Variante	60 dBµV	1.0E-9	15,9 dB	70%	73%		- Mit KATHREIN EBC110 zwischen Jultec JRS0502-4+4T und JAD314TRS	Keine TV Störung, alle Kabelstränge mit Versorgung Jetzt neu meine aktuelle Konfiguration (Am Samsung TV ist Single Receiver aktiviert.)
4 . Variante	51 dBµV	1.0E-9	15,3 dB	65%	72%		- Mit KATHREIN EBC110 zwischen Jultec JRS0502-4+4T und JAD314TRS & - Durline F-Verteiler (Diodenentkoppelt) zwischen JAD314TRS und TV Gerät	Samsunbg TV zeigt "kein Signal" bei ARD HD, ZDF HD, HR HD, SAT1, RTL, ... funktionieren.
5 . Variante	52 dBµV	1.0E-9	15,4 dB	65%	77%		- Mit KATHREIN EBC110 zwischen Jultec JRS0502-4+4T und JAD314TRS & - Durline F-Verteiler (Diodenentkoppelt) zwischen JAD314TRS und TV Gerät - Zusätzlich noch Netzteil am Jultec JRS0502-4+4T angeschlossen	Samsunbg TV zeigt "kein Signal" bei ARD HD, ZDF HD, HR HD, SAT1, RTL, ... funktionieren.
6 . Variante	63 dBµV	1.0E-9	16, dB	72%	73%		- Mit KATHREIN EBC110 Verteiler zwischen Jultec JRS0502-4+4T und JAD314TRS - und Durline F-Verteiler (Diodenentkoppelt) zwischen JAD314TRS und TV Gerät - Zusätzlich noch Netzteil am Jultec JRS0502-4+4T angeschlossen - und auch noch den Jultec JAI115 SAT-Inline-Verstärker direkt hinter JRS0502-4+4T	Keine TV Störung, alle Kabelstränge mit Versorgung, (zusätzlich ist auch noch am Samsung der Twin Receiver aktiviert)
7 . Variante	68 dBµV	1.0E-9	15,9 dB	76%	73%		- Mit KATHREIN EBC110 Verteiler zwischen Jultec JRS0502-4+4T und JAD314TRS - und Durline F-Verteiler (Diodenentkoppelt) zwischen JAD314TRS und TV Gerät - Zusätzlich noch Netzteil am Jultec JRS0502-4+4T angeschlossen - und auch noch den Jultec JAI115 SAT-Inline-Verstärker direkt hinter JRS0502-4+4T	Keine TV Störung, alle Kabelstränge mit Versorgung, Zusätzlich Twin Receiver vom TV mit langem Antennenkabel an eine andere Dose im Zimmer angeschlossen